

Когда скат имеет карнизы, находящиеся на разных уровнях по высоте, возникают узлы перехода от нижнего к верхнему карнизу 1 и 2 (рис. 1).

Для торцевой части этих узлов не рекомендуется использовать торцевую планку. Наиболее простой и надежный способ отделки – установить карнизную планку с подгибом боковой части панели, по аналогии с карнизом.

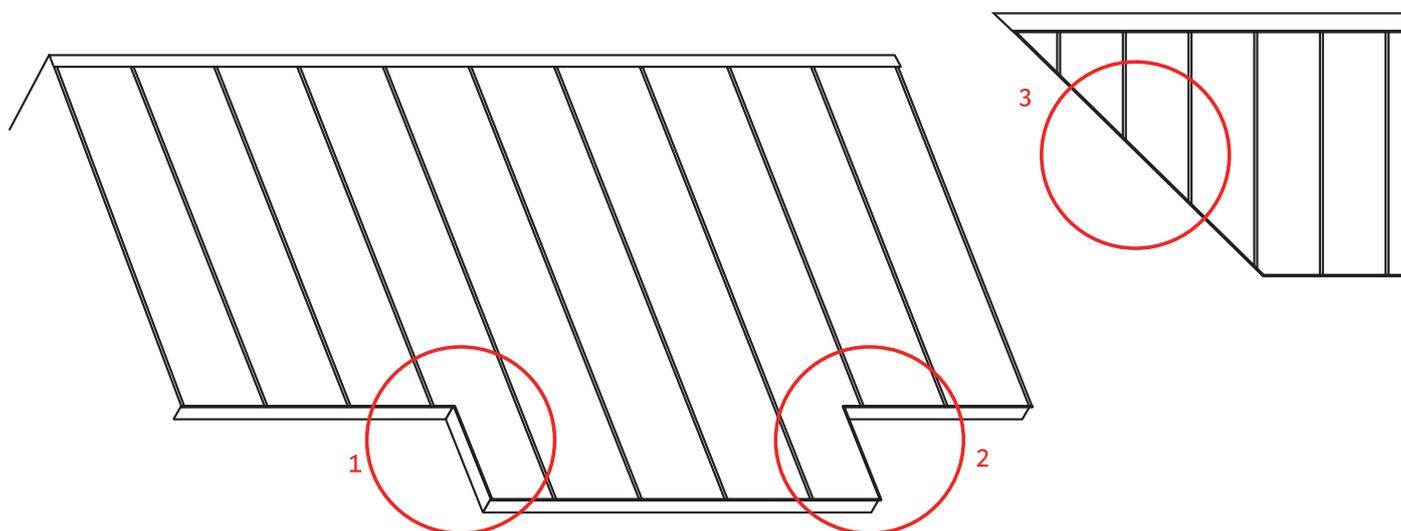


Рисунок 1

ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ УЗЛА 1

Рассмотрим случай:

- небольшой перепад = не более длины карнизной планки;
- панель приходит к узлу так, что перепад карнизов приходится на плоскую часть панели.

Вариант прихода панели замком к углу перепада необходимо исключить, сделав простые расчеты перед началом монтажа.

1. Подготовьте карнизную планку на примыкании нижнего карниза к торцу узла:

Сделайте отгиб 10 мм на нижней полке карнизной планки. Верхняя полка обрезается заподлицо торца. Установите планку (рис. 2).


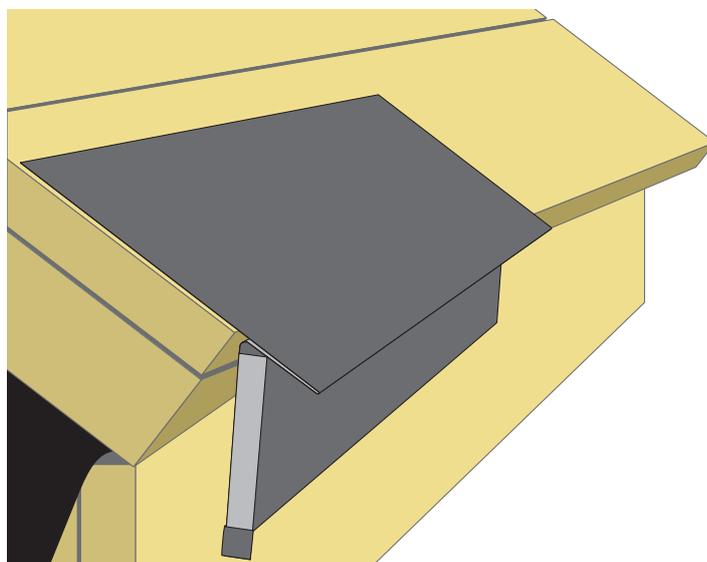



Рисунок 2

2. Подготовьте карнизную планку на торцевую часть узла:

На нижней части планки сделайте отгиб около 10 мм для стыковки планок на переходе (рис. 3).

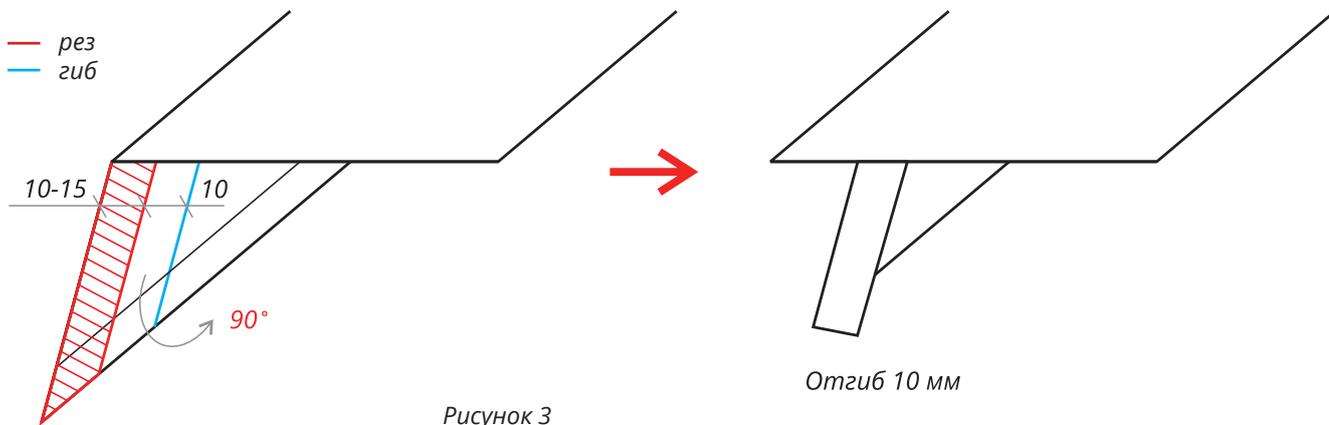

На верхней части, для стыковки с планкой верхнего карниза, сделайте рез на верхней полке под 45°. На нижней полке сделайте отгиб, как показано на рисунке 4.

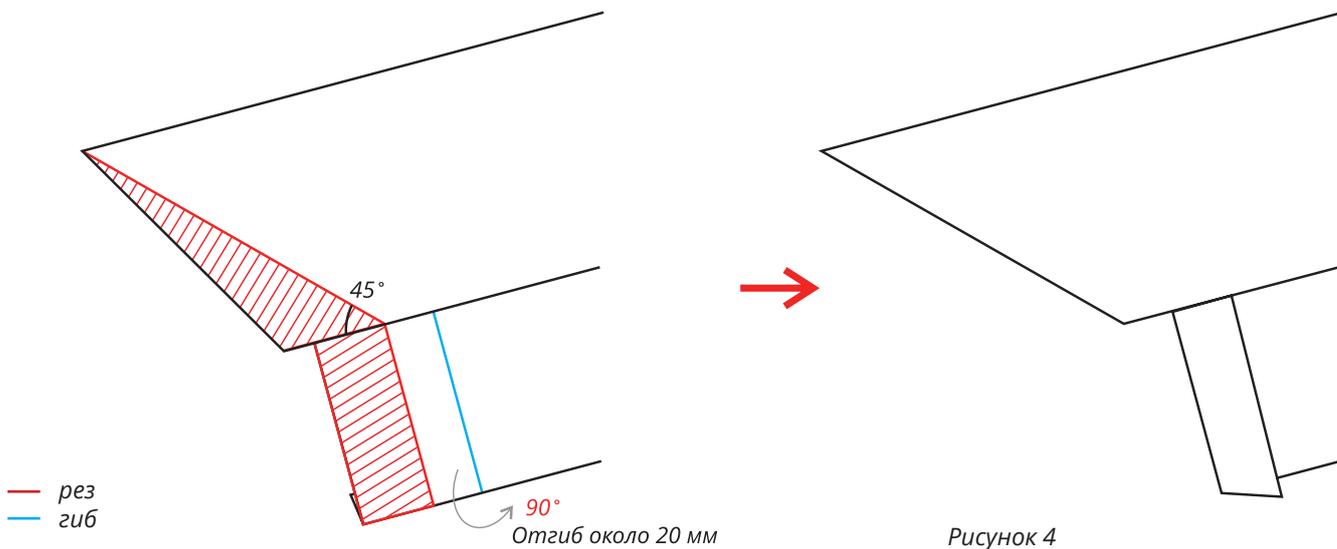**3.** Подготовьте карнизную планку на примыкании верхнего карниза к торцу узла:

- Верхняя полка подрезается под 45° на месте стыка с планкой торца.
- Нижняя полка подрезается так, чтобы она плотно, с минимальным зазором состыковалась с нижней полкой планки торца (рис. 5).
- Установите и закрепите все подготовленные планки.


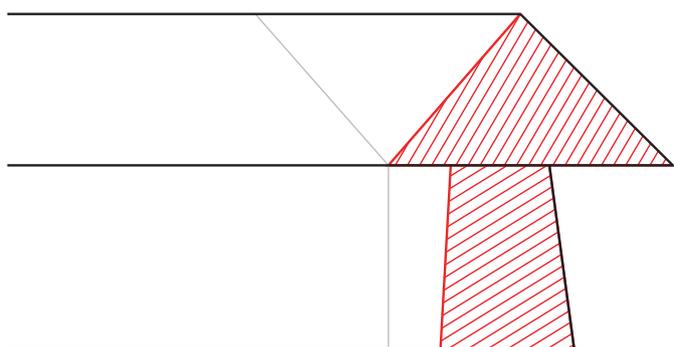


Рисунок 5

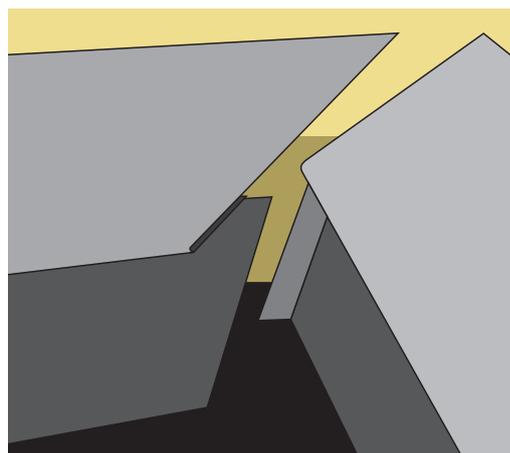

ПОДГОТОВКА ПАНЕЛИ

- Сделайте разметку на обратной стороне панели. Нужно учесть подгибы 25 мм со стороны карнизов и торца на перепаде (рис. 6).
- В точке стыка карниза и торца сделайте отверстие сверлом с диаметром 6-8 мм (рис. 7).

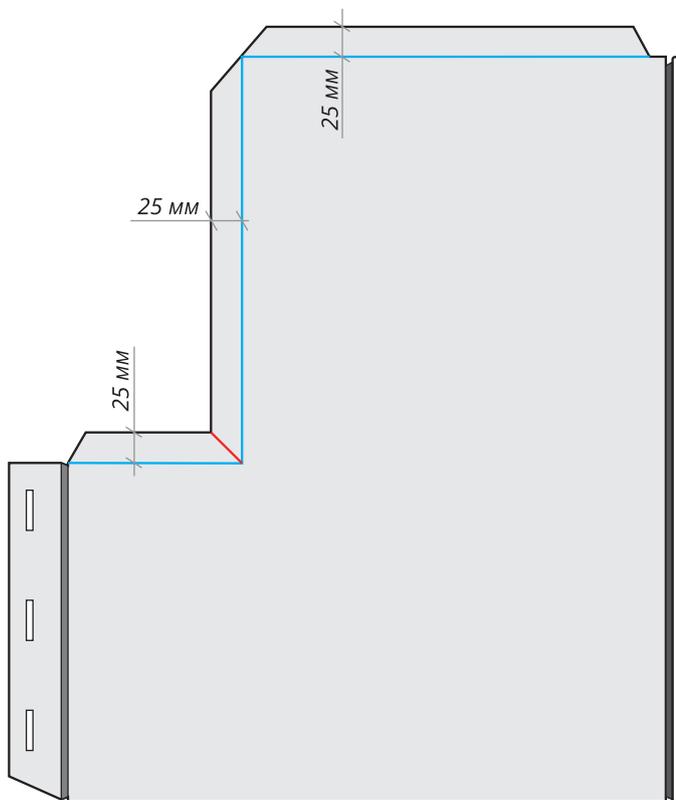


Рисунок 6

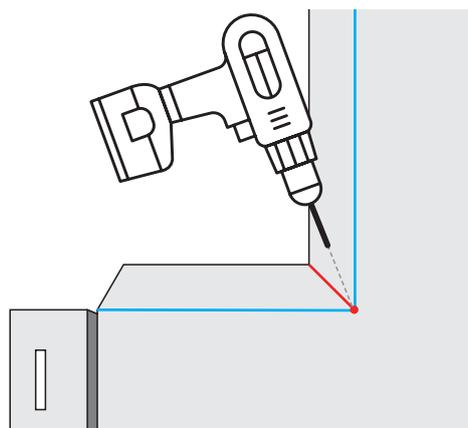


Рисунок 7

- Сделайте подгибы всех подготовленных галстуков. Угол подгиба 15-20° (рис. 8).

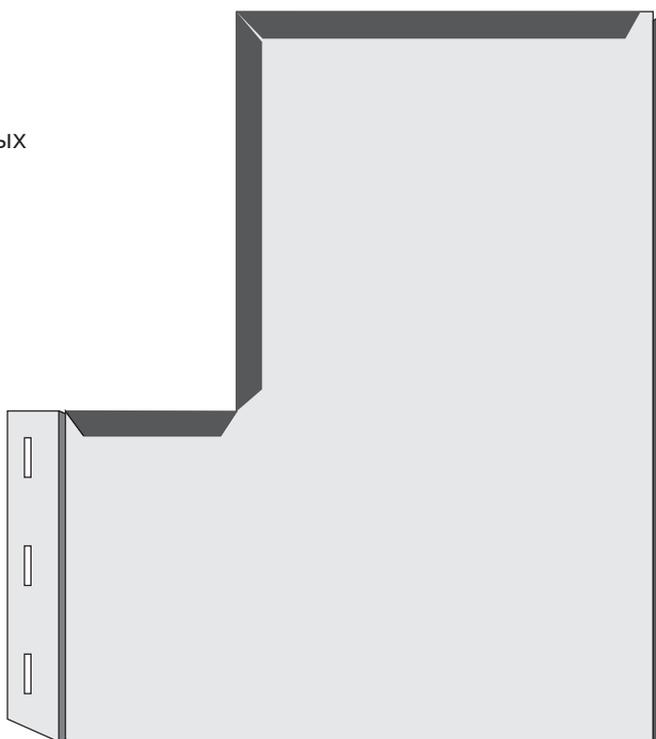


Рисунок 8

- Установите панель с зацепом галстуков за карнизную планку на торце и карнизах. Сделайте финальный плотный обжим галстуков руками (рис. 9).

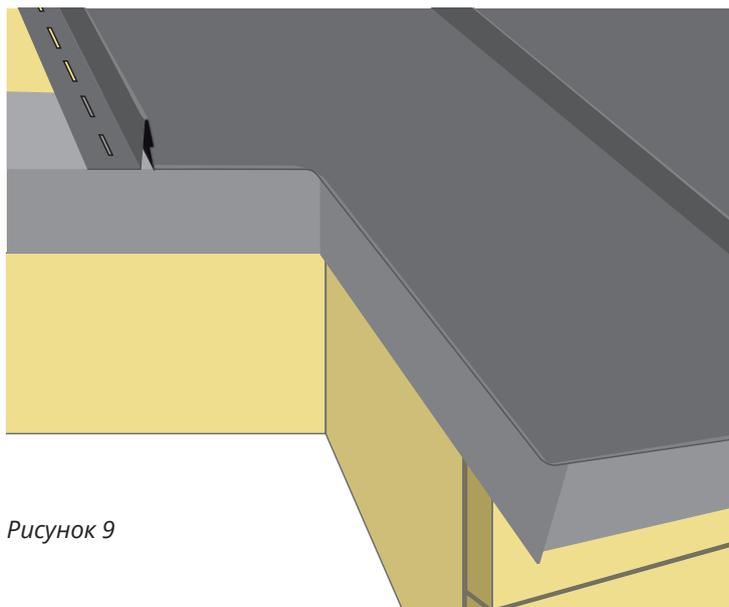


Рисунок 9

Продолжайте монтаж следующих панелей в соответствии с инструкцией по монтажу. Узел перепада карнизов 2 производится по аналогии с узлом 1.

СКОШЕННЫЙ ТОРЕЦ

Для отделки так же применяется карнизная планка.

- Сделайте разметку на обратной стороне панелей скошенного торца по подготовленному шаблону. Нужно учесть подгибы 25 мм со стороны карниза.
- Сделайте подгиб подготовленного галстука. Угол подгиба 15-20°. Установите панели с зацепом галстука за карнизную планку. Далее продолжайте монтаж по схеме прямоугольного ската.

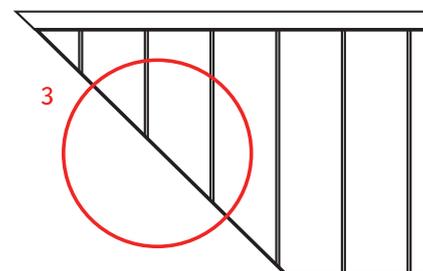


Рисунок 10